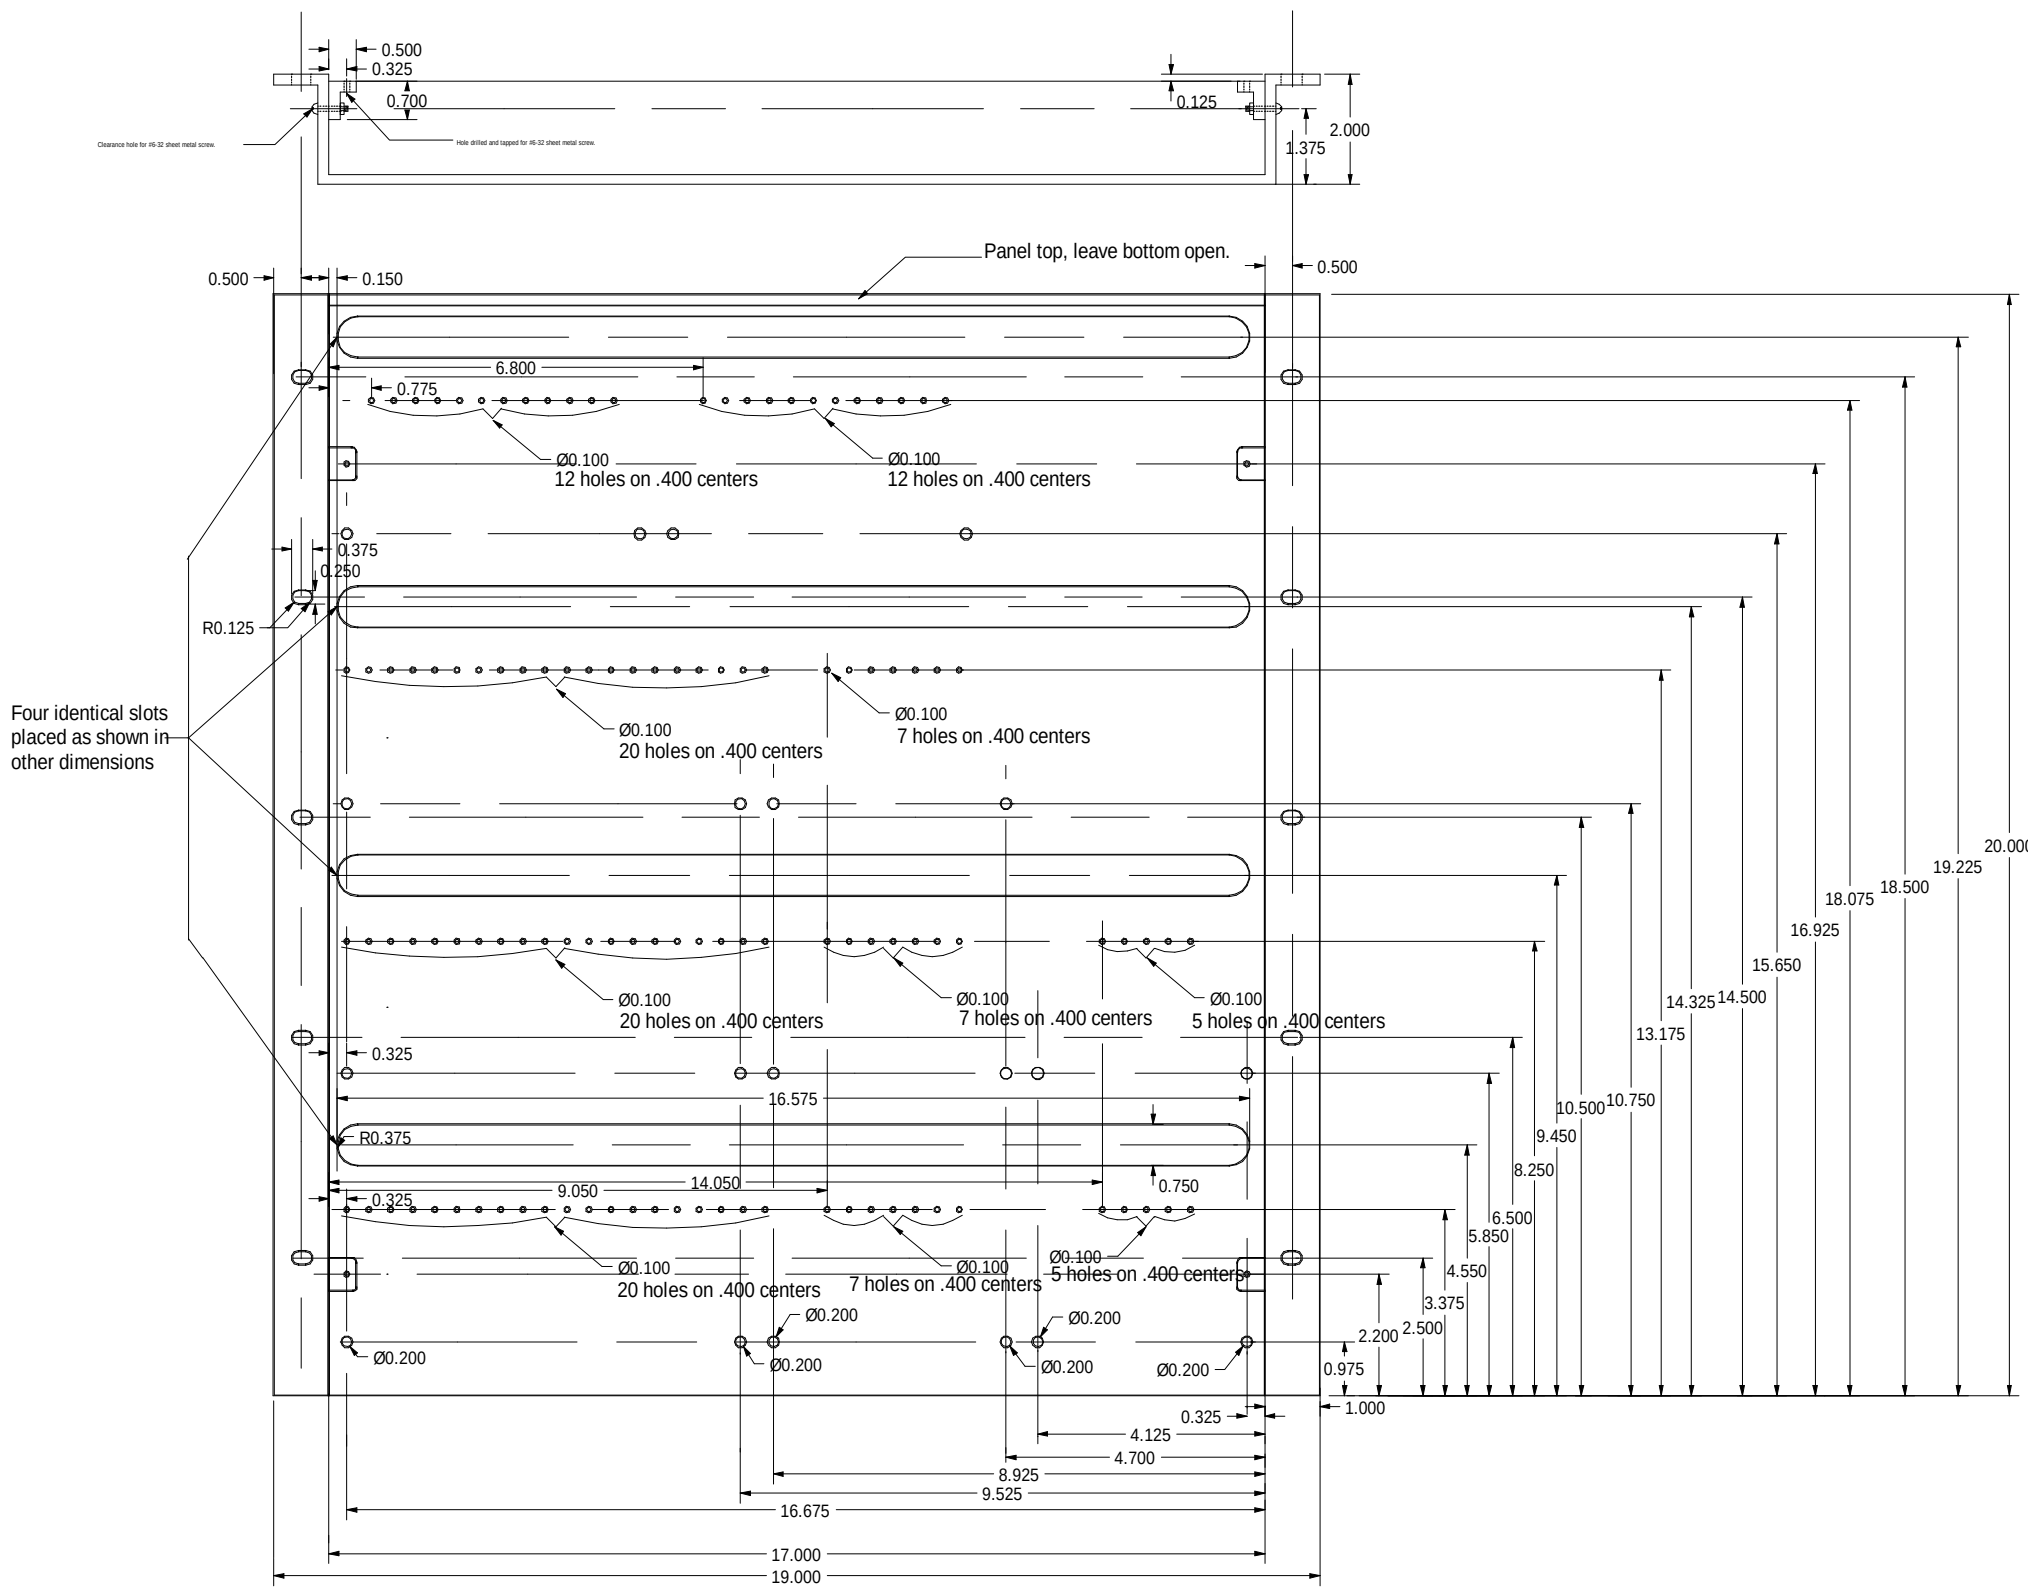
Clearance hole for #6-32 sheet metal screw.
Hole drilled and tapped for #6-32 sheet metal screw.
Panel top, leave bottom open.
Ø0.100
12 holes on .400 centers
20 holes on .400 centers
7 holes on .400 centers
5 holes on .400 centers
Ø0.200
R0.125
R0.375
Four identical slots placed as shown in other dimensions
0.500
0.325
0.700
0.125
2.000
1.375
0.150
6.800
0.775
0.375
0.250
16.575
9.050
14.050
0.750
4.125
4.700
8.925
9.525
16.675
17.000
19.000
1.000
0.975
2.200
2.500
3.375
4.550
5.850
6.500
8.250
9.450
10.500
10.750
13.175
14.325
14.500
15.650
16.925
18.075
18.500
19.225
20.000

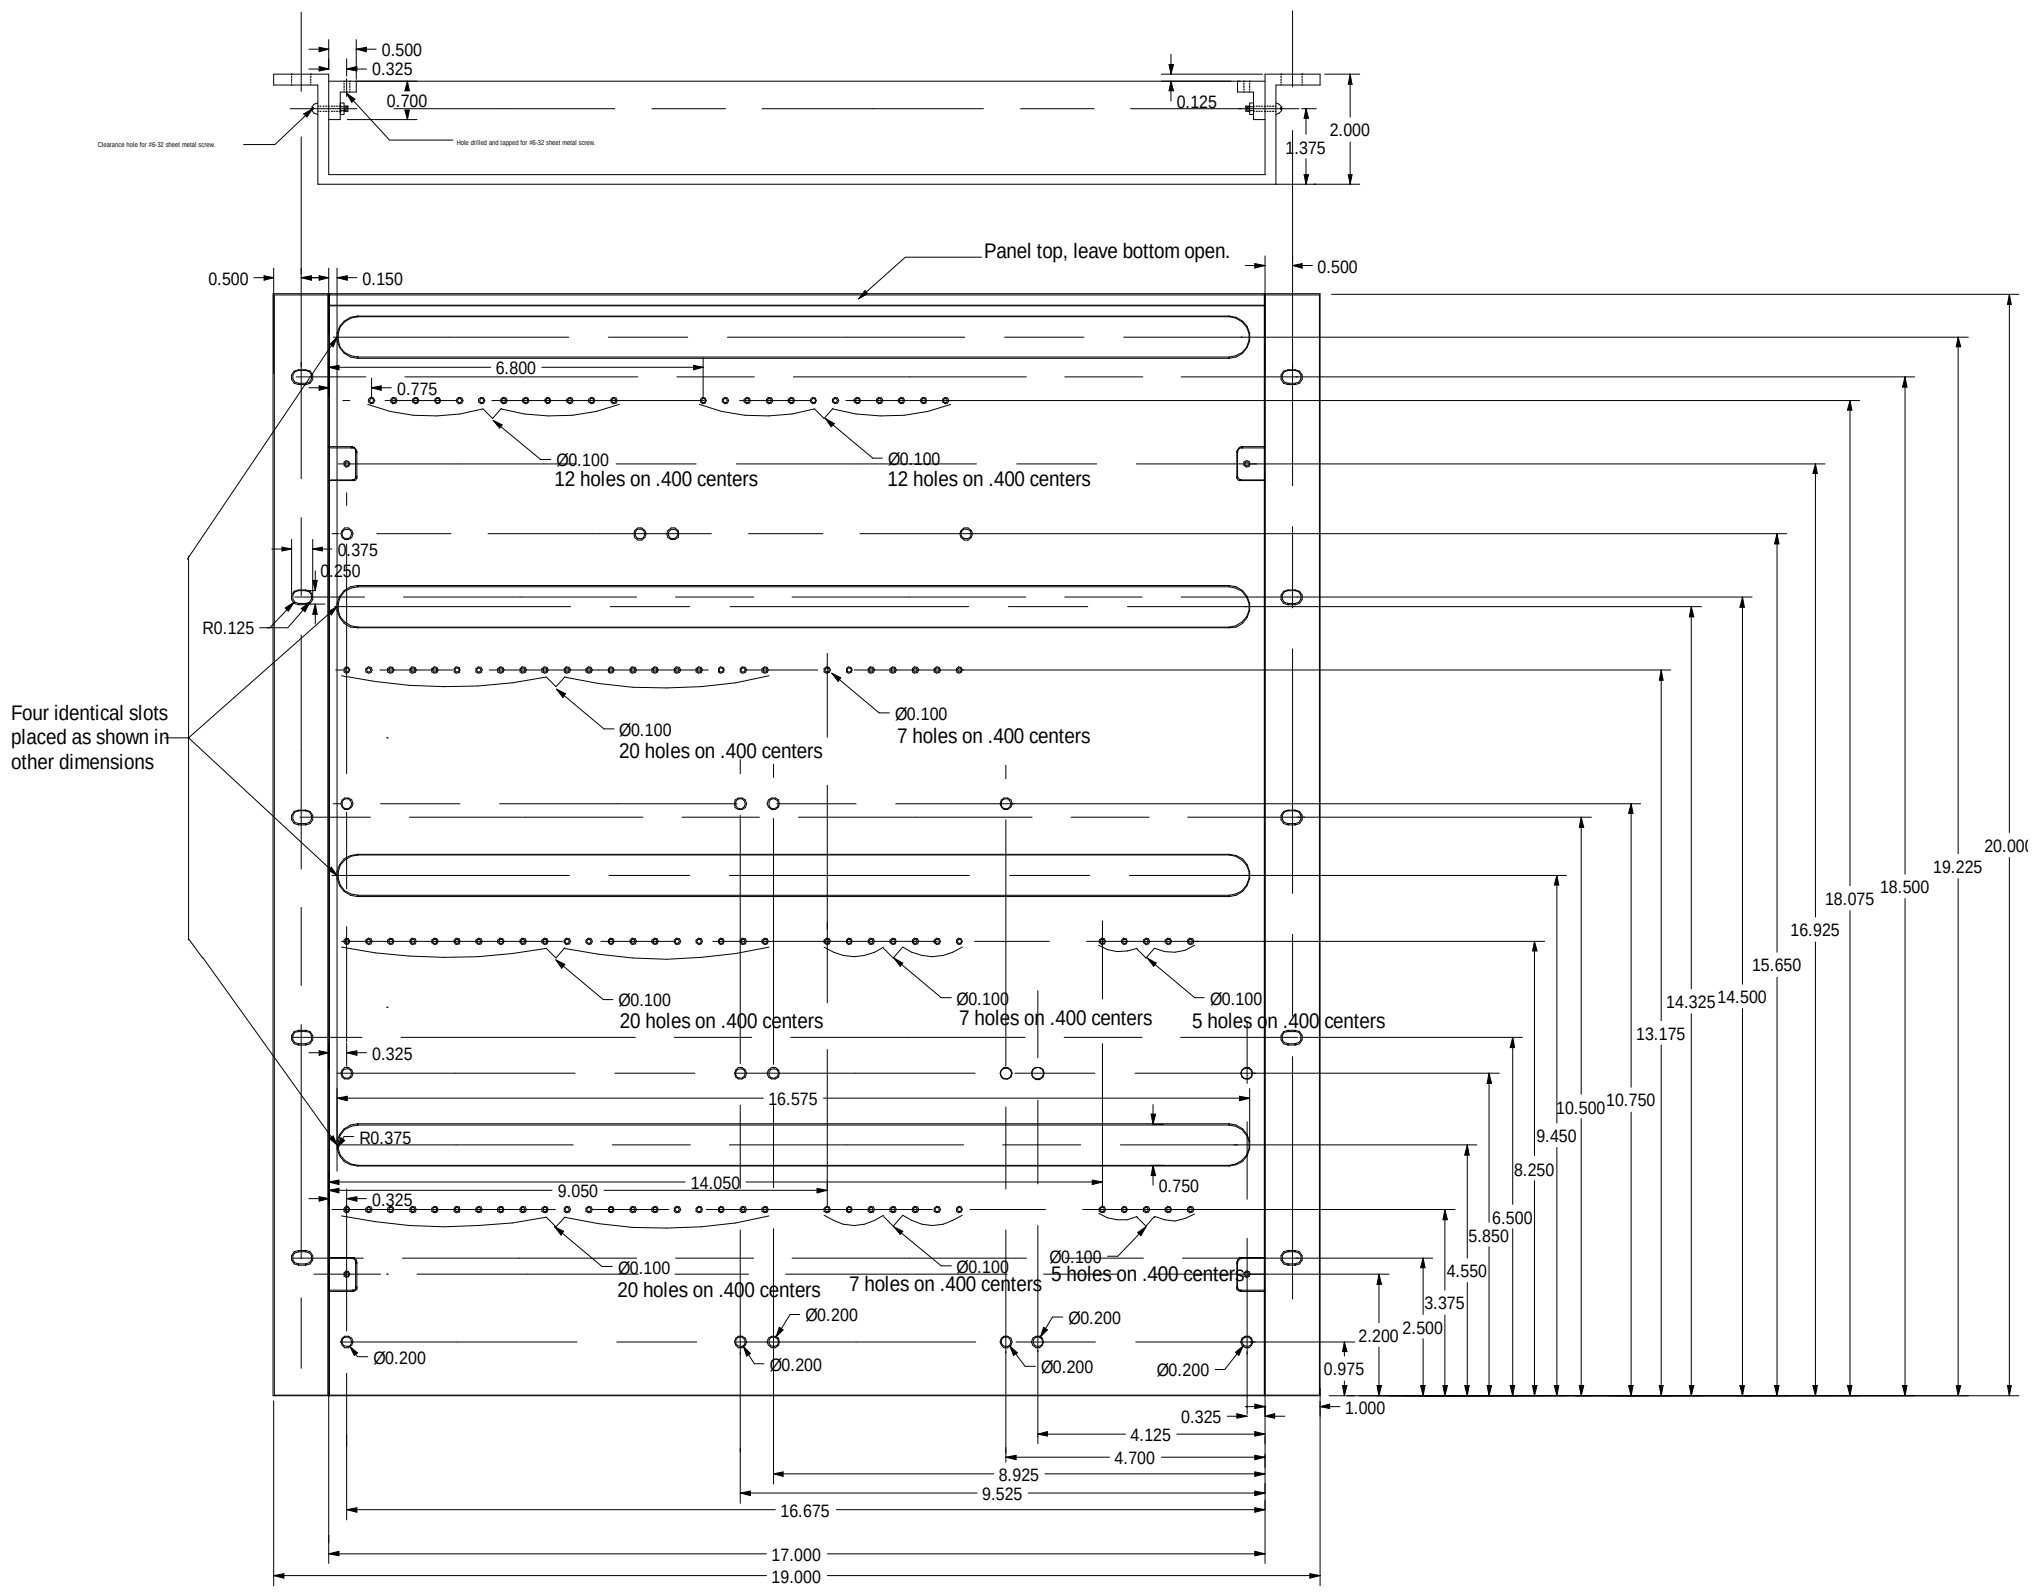
Clearance hole for #6-32 sheet metal screw.
Hole drilled and tapped for #6-32 sheet metal screw.
Panel top, leave bottom open.
Ø0.100
12 holes on .400 centers
20 holes on .400 centers
7 holes on .400 centers
5 holes on .400 centers
Ø0.200
R0.125
R0.375
Four identical slots placed as shown in other dimensions
0.500
0.325
0.700
0.125
2.000
1.375
0.150
6.800
0.775
0.375
0.250
16.575
9.050
14.050
0.750
4.125
4.700
8.925
9.525
16.675
17.000
19.000
1.000
0.975
2.200
2.500
3.375
4.550
5.850
6.500
8.250
9.450
10.500
10.750
13.175
14.325
14.500
15.650
16.925
18.075
18.500
19.225
20.000

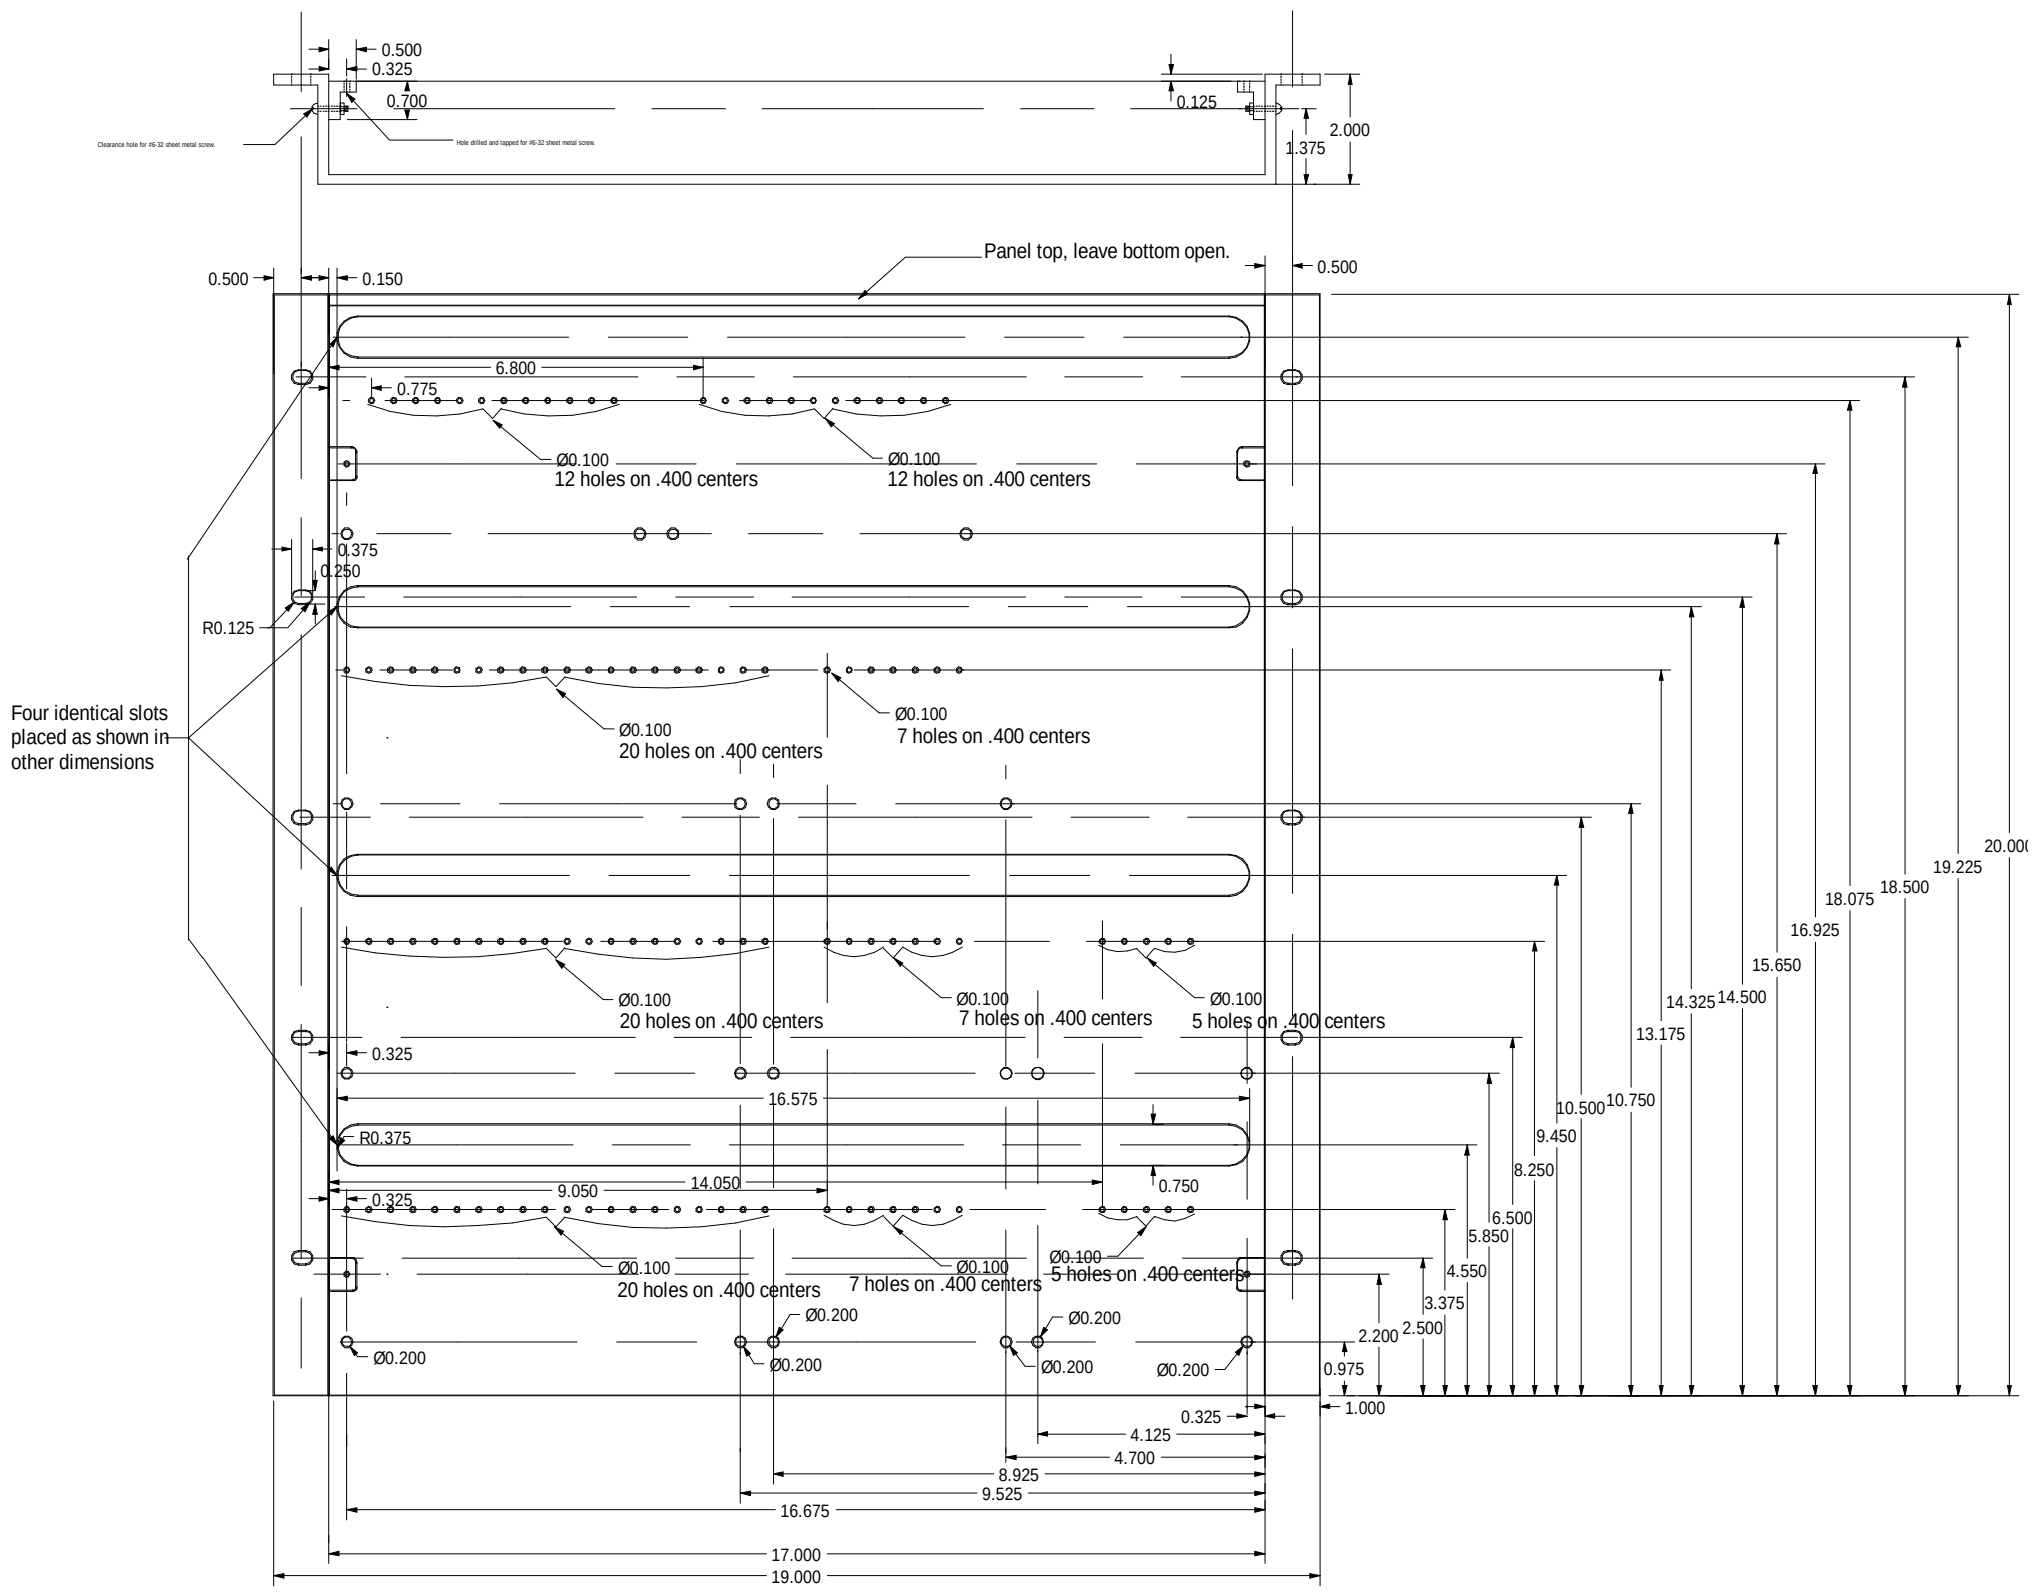
Clearance hole for #6-32 sheet metal screw.
Hole drilled and tapped for #6-32 sheet metal screw.
Panel top, leave bottom open.
Ø0.100
12 holes on .400 centers
20 holes on .400 centers
7 holes on .400 centers
5 holes on .400 centers
Ø0.200
R0.125
R0.375
Four identical slots placed as shown in other dimensions
0.500
0.325
0.700
0.125
2.000
1.375
0.150
6.800
0.775
0.375
0.250
16.575
9.050
14.050
0.750
4.125
4.700
8.925
9.525
16.675
17.000
19.000
1.000
0.975
2.200
2.500
3.375
4.550
5.850
6.500
8.250
9.450
10.500
10.750
13.175
14.325
14.500
15.650
16.925
18.075
18.500
19.225
20.000